



WINBOT™ X

Návod na používanie

Blahoželáme vám k zakúpeniu zariadenia ECOVACS ROBOTICS WINBOT! Dúfame, že s ním budete mnoho rokov spokojní. Veríme, že vďaka kúpe nového robota bude vaša domácnosť čistá a že vďaka tomuto robotovi budete mať viac času robiť niečo iné.

Žite inteligentne. Vychutnajte si život.

Ak sa vyskytnú situácie, ktoré nie sú správne opísané v tomto návode na používanie, kontaktuje naše stredisko zákazníckeho servisu, v ktorom môže technik vyriešiť váš špecifický problém alebo otázku.


Ďalšie informácie nájdete na oficiálnej webovej stránke ECOVACS ROBOTICS: www.ecovacs.com

Spoločnosť si vyhradzuje právo urobiť technologické a/alebo dizajnové zmeny tohto produktu týkajúce sa vylepšenia produktu.

Ďakujeme vám, že ste si vybrali robota WINBOT!

Obsah

| | |
|--|----|
| 1. Dôležité bezpečnostné pokyny | 4 |
| 2. Obsah balenia a technické údaje | 6 |
| 3. Prevádzka robota WINBOT | 10 |
| 4. Údržba | 19 |
| 5. Kontrolka stavu a zvuky | 24 |
| 6. Riešenie problémov | 25 |

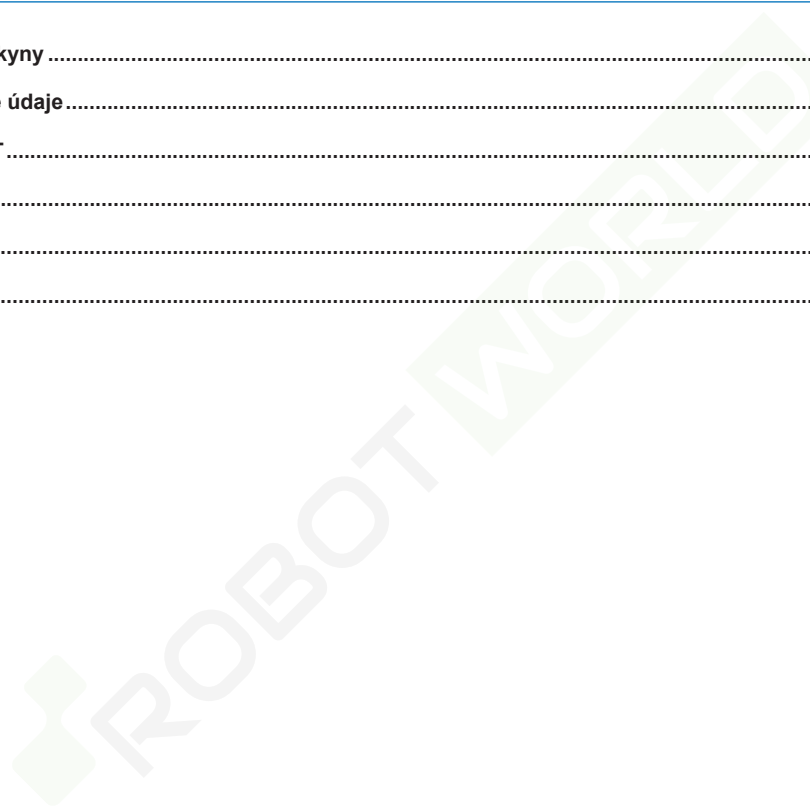

1. Dôležité bezpečnostné pokyny

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických zariadení by ste vždy mali dodržiavať základné opatrenia, vrátane týchto:

PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY

1. Toto zariadenie smú používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na nich dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak im táto osoba dala pokyny ohľadom bezpečného používania zariadenia a chápu riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať.
2. Zariadenie nepoužívajte v mimoriadne teplých, chladných alebo vlhkých prostrediach (pod 0 °C/32 °F, nad 40 °C/104 °F, vlhkosť nad 65 %). Zariadenie sa dá použiť na čistenie vonkajších skiel okien, ak je správne pripevnené k bezpečnostnému zariadeniu, nie je silný vietor a neprší ani nesneží.
3. Keď je zariadenie v prevádzke, nenechávajte ho bez dozoru.
4. IBA na použitie v domácnosti. Nepoužívajte zariadenie v komerčných ani priemyselných prostrediach.
5. Zariadenie nepoužívajte na prasknutom skle ani na skle s nalepenými plagátmi ani vyvýšenými bodmi.
6. Zariadenie používajte iba podľa pokynov v návode na používanie. Používajte iba príslušenstvo odporúčané alebo dodávané výrobcom. Používajte iba nabíjateľnú batériu a sieťový adaptér dodávané výrobcom.
7. Uistite sa, že vaše napájacie napätie zodpovedá napájacíemu napätiu vyznačenému na napájacom adaptéri.
8. Zariadenie nepoužívajte na zarámovanom okne s rámom menším ako 5 mm (0,2 palca).
9. Zariadenie nepoužívajte na mokrých alebo mastných oknách.
10. Zariadenie skladujte mimo dosahu tepla a horľavých materiálov.
11. Ak sa zariadenie neprilne pevne ku sklu, alebo ak vykazuje viditeľné známky poškodenia, nepoužívajte ho.
12. Aby sa znížilo riziko poranenia elektrickým prúdom, nedávajte zariadenie do vody ani inej kvapaliny. Zariadenie nedávajte ani neskladujte na mieste, kde by mohlo spadnúť alebo sa dostať do vane alebo do umývadla.
13. Nedotýkajte sa zástrčky ani zariadenia mokrymi rukami.
14. Zariadenie nenabíjajte v mimoriadne teplých ani chladných prostrediach, mohlo by to mať vplyv na životnosť batérie.
15. Pri nabíjaní zariadenia ho nedávajte na iné elektrické zariadenia a udržiujte ho mimo ohňa a kvapalín.
16. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Neťahajte ani nenoste zariadenie za napájací kábel, nepoužívajte napájací kábel ako rúčku, ani na napájací kábel nedávajte ťažké závažia. Udržiujte napájací kábel mimo horúcich povrchov.
17. Nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo elektrická zásuvka. Ak zariadenie nefunguje správne, ak spadlo, poškodilo sa, alebo ak sa dostalo do kontaktu s vodou, nepoužívajte ho. Musí ich opraviť výrobca alebo jeho servisný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
18. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný technik. Zabráni sa tak nebezpečenstvu.
19. Pred čistením alebo údržbou zariadenia vyberte zástrčku z elektrickej zásuvky.
20. Neodpájajte napájací adaptér ťahaním za napájací kábel.
21. Batériu musí vymeniť výrobca alebo jeho servisný technik. Za-

1. Dôležité bezpečnostné pokyny

- bráni sa tak nebezpečenstvu.
22. Pred likvidáciou zariadenia musíte batériu odstrániť a zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.
 23. Pred vybratím batérie kvôli likvidácii zariadenia musíte zariadenie odpojiť z elektrickej zásuvky.
 24. Použitú batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.
 25. Nepáľte zariadenie ani vtedy, ak je vážne poškodené. Batéria môže vybuchnúť, ak ju vystavíte ohňu.
 26. Zariadenie musíte používať v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo poranenia spôsobené nesprávnym používaním.
 27. Keď je zariadenie pod prúdom alebo keď sa chladí, udržiajte ho mimo dosahu detí.
 28. **VÝSTRAHA:** Na nabíjanie batérie použite iba odpojiteľnú jednotku napájania OH-1048A2701700U1-U dodanú s týmto zariadením.

- nedobíjateľné batérie nie sú určené na opätovné nabitie;
- dobíjateľné batérie treba pred ich nabitím vybrať zo zariadenia;
- nesmiete miešať rôzne typy batérií ani nové a použité batérie;
- batérie treba vložiť so správnou polaritou;
- vybité batérie treba zo zariadenia odstrániť a bezpečne zlikvidovať;
- ak zariadenie chcete uložiť a dlhšie ho nebudete používať, vyberte batérie;
- prírodné svorky nesmiete skratovať.

Pre krajiny v EÚ




Správna likvidácia tohto produktu

Toto označenie znamená, že sa tento produkt nesmie v celej EÚ likvidovať s iným domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia človeka vplyvom nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte tento produkt, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie zdrojov materiálu. Ak chcete recyklovať svoje použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber tovaru alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Predajca by mal tento produkt bezpečne recyklovať.


| | |
|--|---|
| | Trieda II |
| | Bezpečnostný izolačný transformátor odolný voči skratu |
| | Prepínač napájania |
| | Iba na použitie vo vnútri |

2. Obsah balenia a technické údaje

2.1 Obsah balenia

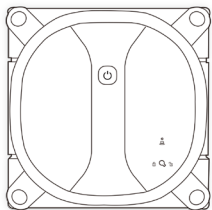

Robot WINBOT

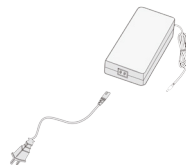

Sieťový adaptér



Návod na používanie + stručná príručka




Bezpečnostné zariadenie
s nainštalovanými
batériami



Diaľkový ovládač
s batériami



Čistiaci roztok na robota
WINBOT

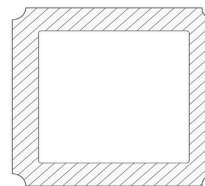

Čistiace podušky x4



Handrička na povrchovú
úpravu

Poznámka: Obrázky a ilustrácie slúžia len ako referenčné a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu produktu. Produktový dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Obsah balenia a technické údaje


2.2 Technické údaje

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| Model | WA30 | | |
| Prevádzkové napätie | 22,2 V, jednosmerný prúd | Menovitý výkon | 60 W |
| Sieťový adaptér | OH-1048A2701700U1-U | | |
| Vstup | 100 – 240 V str. prúd, 50/60 Hz, 1,5 A | Výstup | 27 V, jednosmerný prúd, 1,7 A |
| Označenie typu batérie diaľkového ovládača | AAA | Nominálne napätie | 1,5 V, jednosmerný prúd |
| Model bezpečnostného zariadenia | AA1408 | Vstupné napätie bezpečnostného zariadenia | 3 V, jednosmerný prúd |
| Označenie typu batérie bezpečnostného zariadenia | AAA | Nominálne napätie | 1,5 V, jednosmerný prúd |

Poznámka: Technické údaje a dizajn sa môžu zmeniť vplyvom nepretržitého vylepšovania produktu.


2.3 Náčres produktu

Robot WINBOT

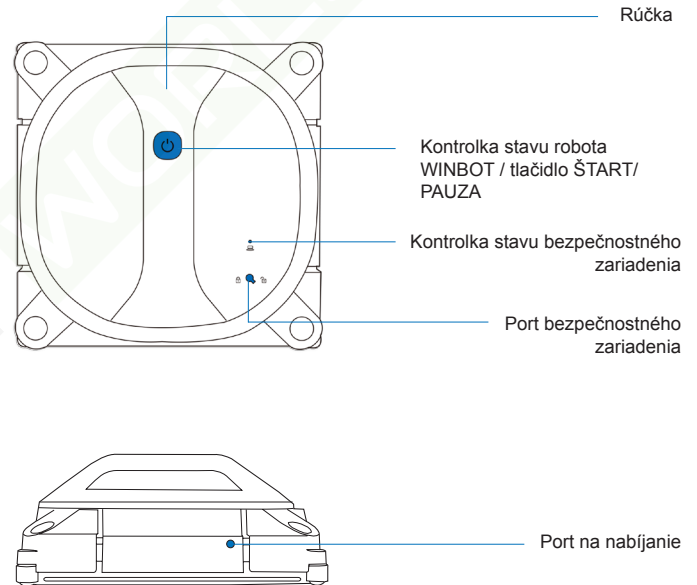


2. Obsah balenia a technické údaje

Robot WINBOT

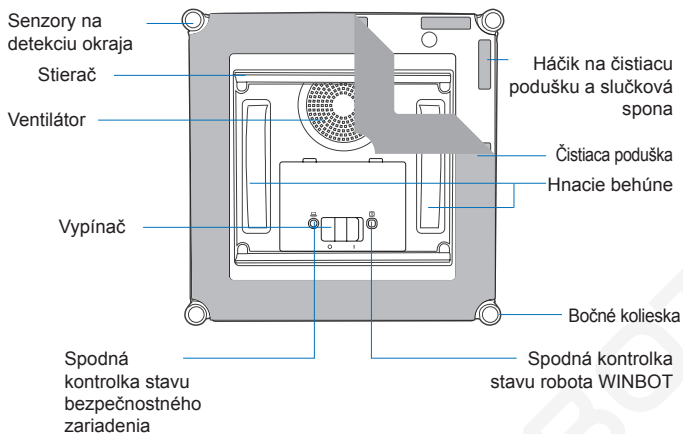


Bezpečnostné zariadenie

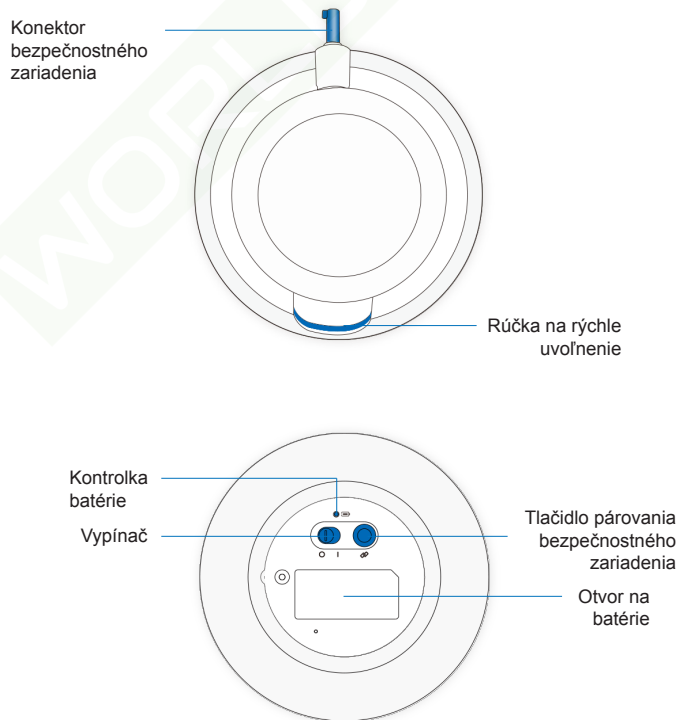

Poznámka: Bezpečnostné zariadenie sa dodáva s nainštalovanými batériami

2. Obsah balenia a technické údaje

Diaľkový ovládač

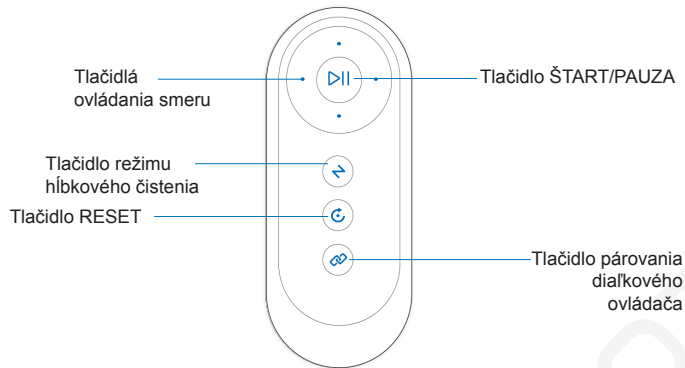


| Tlačidlo | Ako sa používa |
|--|---|
| Tlačidlá ovládania smeru | Stlačením ovládajte smery, v ktorých sa pohybuje robot WINBOT. |
| Tlačidlo ŠTART/PAUZA | Stlačením spustíte/pozastavíte robota WINBOT. |
| Tlačidlo režimu hĺbkového čistenia | Používa sa na čistenie okien so vzormi v tvare písmena N a Z, vďaka čomu sa dosiahne lepšie čistenie. Ak je robot WINBOT v režime automatického čistenia, pred použitím tejto funkcie ho pozastavte. |
| Tlačidlo RESET | <ol style="list-style-type: none">1. Stlačením tlačidla RESET získate kontrolu nad robotom WINBOT, ak sa zasekne;2. Stlačte raz tlačidlo RESET, potom opäť stlačte tlačidlo RESET a podržte ho, aby ste prešli do režimu ručného ovládania a získali kontrolu nad robotom WINBOT (pozrite si časť 6. Riešenie problémov, kde nájdete podrobnosti). |
| Tlačidlo párovania diaľkového ovládača | Používa sa na spárovanie diaľkového ovládača s robotom WINBOT (párovanie je štandardne nastavené). |

Poznámka: Ak chcete vymeniť batérie v diaľkovom ovládači, vyberte kryt batérie diaľkového ovládača, vyberte staré batérie, vložte batérie so správnou polaritou a zasuňte kryt batérie v zadnej časti tak, aby bolo pri zatvorení počuť zvuk kliknutia.


3. Prevádzka robota WINBOT

3.1 Poznámky pred čistením


Pred použitím robota WINBOT na skle s nerovným povrchom, ako je matné, textúrované, vzorované alebo potiahnuté sklo, si pozrite pokyny výrobcu skla ohľadom údržby a čistenia. Spoločnosť ECOVACS nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím na týchto povrchoch.

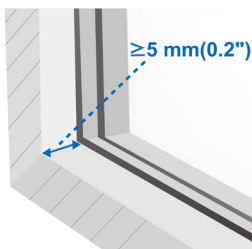


Robota WINBOT nepoužívajte na zarámovanom okne s rámom užším ako 5 mm (0,2").

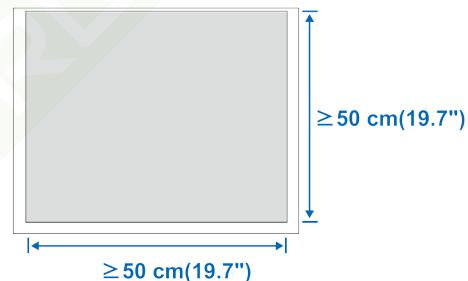

Robot WINBOT dokáže čistiť zarámované aj nezarámované sklo väčšie ako 50 cm x 50 cm (19,7" x 19,7").

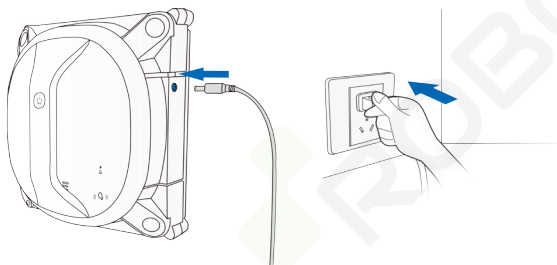


Ak kontrolka stavu robota WINBOT bliká ČERVENE, nabíte robota WINBOT.

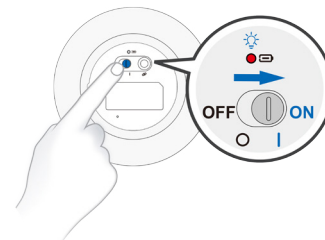

Ak kontrolka batérie bezpečnostného zariadenia bliká ČERVENE, batéria je slabá a bezpečnostné zariadenie nemôže pracovať. Vymeňte batériu.


3. Prevádzka robota WINBOT

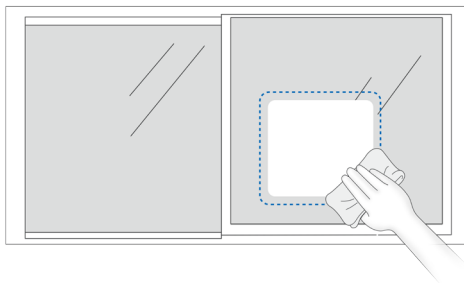


Ak je okno pokryté špinou, pred umiestnením bezpečnostného zariadenia a robota WINBOT na okno vyčistite malú oblasť na skle.



Robot WINBOT dokáže čistiť sklo pri nainštalovaní pod uhlom, ale nemusí fungovať normálne. V takom prípade musí byť v blízkosti osoba, ktorá pri probléme môže robotovi pomôcť.

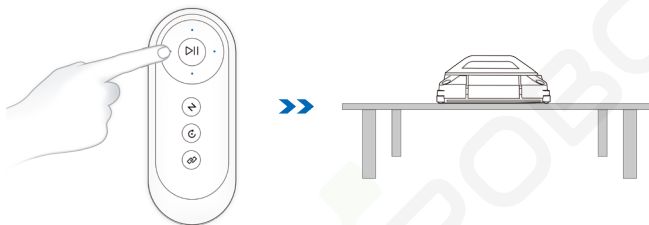

Robot WINBOT dokáže čistiť horizontálne umiestnené sklo, ale musíte vtedy použiť tlačidlá ovládania smeru na diaľkovom ovládači. Zaisťte, aby bolo bezpečnostné zariadenie pevne priľnuté ku sklu.

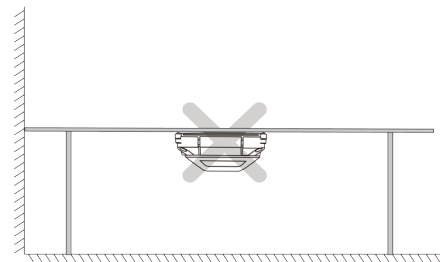


Nepoužívajte robota WINBOT hore nohami.


3. Prevádzka robota WINBOT

3.2 Používanie robota WINBOT

1 Zložte sieťový adaptér

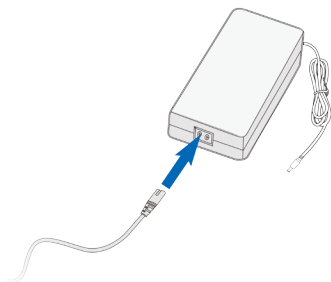


2 Zapnite robota WINBOT

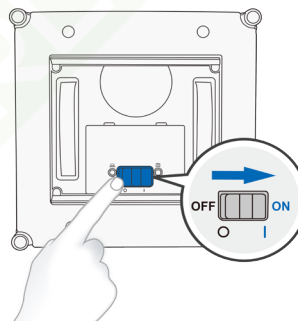

Poznámka: Udržujte predmety preč od ventilátora robota WINBOT, aby sa nezablokoval.


3 Nabitie robota WINBOT

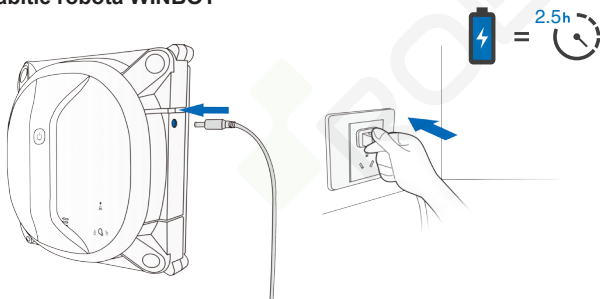

Poznámka: Keď sa nabíja robot WINBOT, kontrolka stavu robota WINBOT bliká MODROU farbou. Keď je robot WINBOT plne nabitý, kontrolka stavu robota WINBOT bude nepretržite svietiť MODROU farbou a potom prestane svietiť.

3. Prevádzka robota WINBOT

4 Pripojte čistiacu podušku (je predinštalovaná)

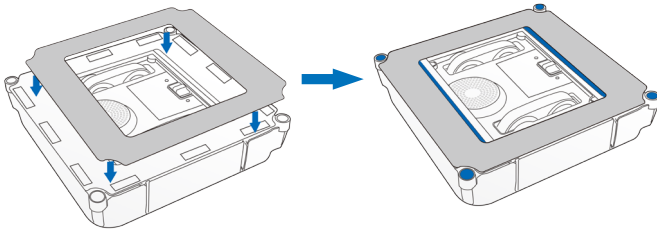


Poznámka: Uistite sa, že sa biela strana čistiacej podušky pripojí k spone.

Čistiaca poduška nie je úplne štvorcová, uistite sa, že neprekryje stierače ani senzory na detekciu okraja.


5 Čistiaci roztok v spreji

Robota WINBOT odporúčame používať s čistiacim roztokom WINBOT od spoločnosti ECOVACS. Používanie vody z kohútika alebo iných čistiacich prostriedkov môže mať nepriaznivý vplyv na výkon pri čistení. Používanie iných čistiacich roztokov môže spôsobiť zneplatnenie záruky.

Krok

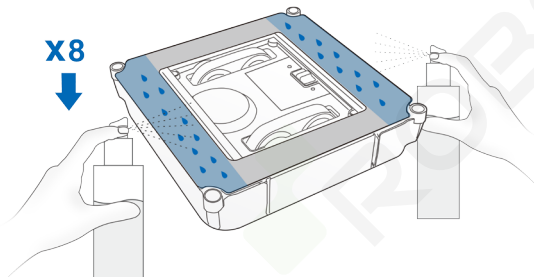

Krok

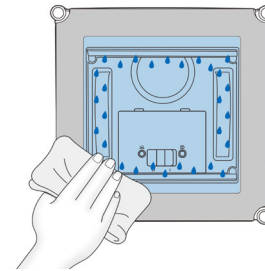

Poznámka: Nenaštrikajte príliš mnoho čistiaceho roztoku, pretože by to mohlo spôsobiť preklížnutie hnacích behúňov.


Poznámka: Po nastriekaní NEZABUDNITE otrieť spodok robota WINBOT dodanou suchou handričkou.

3. Prevádzka robota WINBOT


Výstraha: Pri použití robota WINBOT na čistenie okien musíte použiť bezpečnostné zariadenie, aby sa zaistila bezpečná prevádzka robota WINBOT.


6 Pripravte bezpečnostné zariadenie

1
Krok

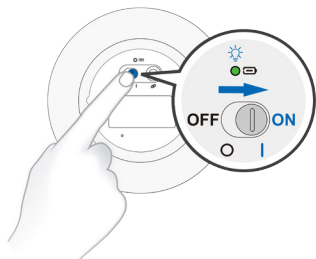

2
Krok


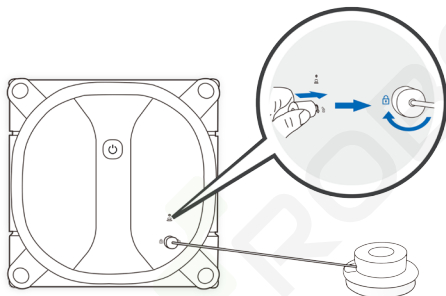


Poznámka: Otočte zástrčku konektora v smere hodinových ručičiek smerom k , až kým nezapadne na svoje miesto.

7 Začnite s čistením


1
Krok

Na vyčistenie spodnej časti bezpečnostného zariadenia nezapadnite použiť handričku na povrchovú úpravu. Na čistenie oblasti skla, kam má priľnúť bezpečnostné zariadenie, použite suchú handričku.

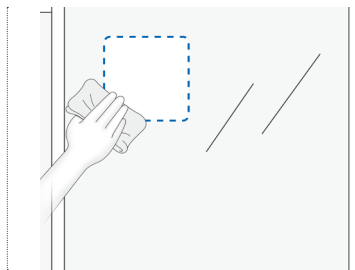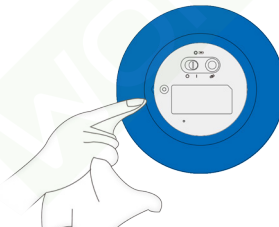

2
Krok


Zatlačte pevne bezpečnostné zariadenie na sklo, až kým kontrolka stavu bezpečnostného zariadenia nesvieti nepretržite ZELENOU farbou.

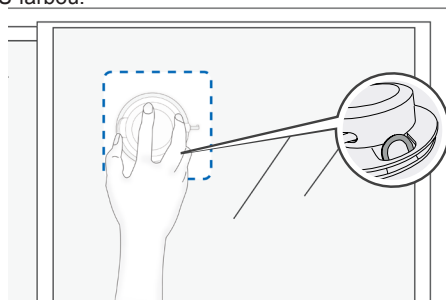

3. Prevádzka robota WINBOT

Krok

Ak je okno široké najviac 1 m, dajte bezpečnostné zariadenie do vrchného rohu okna alebo blízkeho okna. Uistite sa, že je bezpečnostné zariadenie pripojené aspoň 1,6 m (5,2') nad zemou.

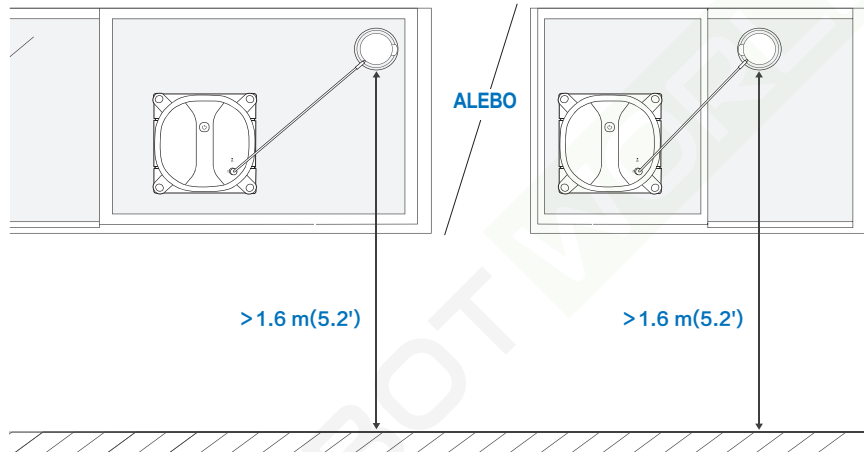


Poznámka: Ventilátor sa nespustí, kým nie je bezpečnostné zariadenie pevne priľnuté na skle. Zabráňte vniknutiu vlasov alebo ľubovoľných nečistôt do ventilátora. Dĺžka kábla bezpečnostného zariadenia na 2,5 m (8,2').


Výstraha: Keď sa robot WINBOT používa na čistenie vnútra alebo vonkajška okna, VŽDY DÔKLADNE zatlačte bezpečnostné zariadenie na VNÚTORNÚ STRANU okna.

3. Prevádzka robota WINBOT

4 Krok Ak je okno širšie ako 1 m (3,3'), dajte bezpečnostné zariadenie do stredu okna. Uistite sa, že je aspoň 1,6 m (5,2') nad zemou.

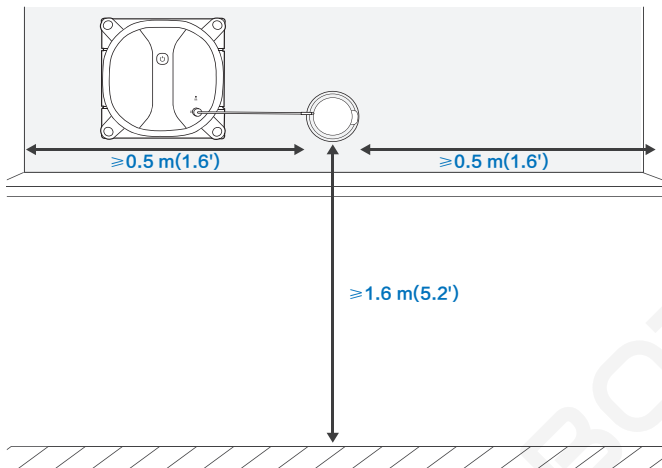

5 Krok Keď kontrolka stavu robota WINBOT nepretržite svieti MODROU farbou a robot pípá, robot WINBOT sa úspešne prisal na okno.

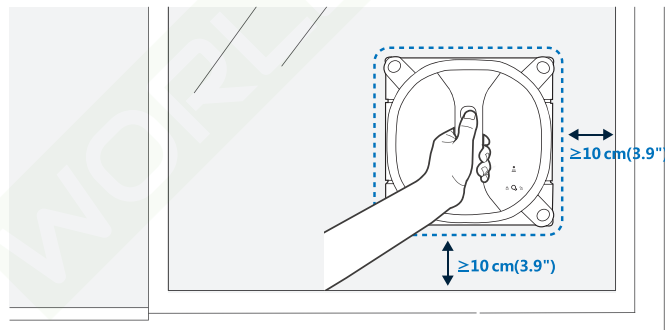


Poznámka: Uistite sa, že medzi sklom a ľubovoľnými prekážkami v miestnosti, ako sú záclony alebo nábytok, je vzdialenosť aspoň 15 cm (5,9").

3. Prevádzka robota WINBOT

Krok


Režim automatického čistenia

Toto je najčastejšie používaný režim a je najvhodnejší na pravidelné čistenie.

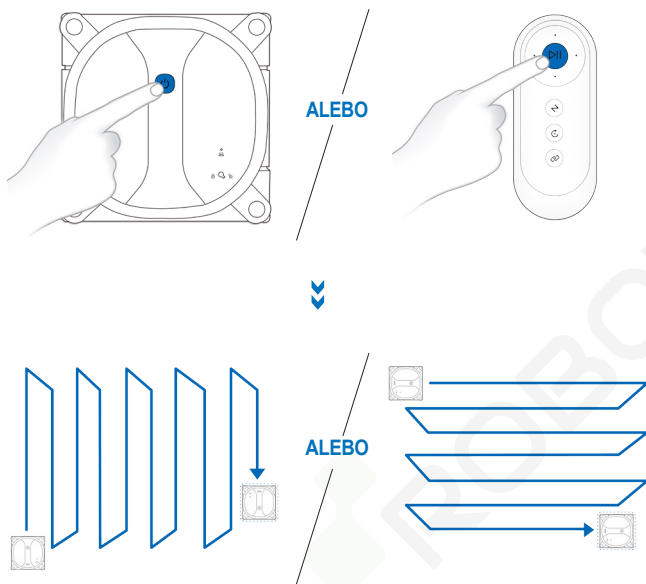


Režim hĺbkového čistenia

Tento režim sa dá použiť na lepšie čistenie, pretože robot WINBOT v ňom čistí so vzormi v tvare písmen N a Z.

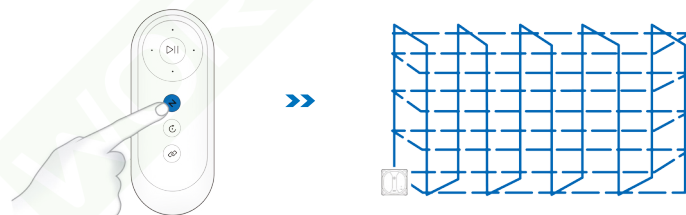

8 Pozastavenie robota WINBOT

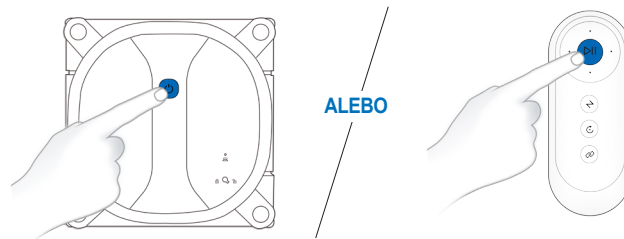

Poznámka: Robot WINBOT v závislosti od tvaru okna automaticky zvolí vhodnú cestu čistenia s režimom čistenia v tvare písmena N alebo Z.

Poznámka: Kým nie je robot WINBOT pozastavený, nemôžete použiť tlačidlá ovládania smeru na diaľkovom ovládači.

3. Prevádzka robota WINBOT

9 Zastavenie (dokončenie čistenia)


Keď robot WINBOT dokončí cyklus čistenia, vráti sa na miesto, kde začal, a zaznie zvukový signál.

Krok




Poznámka: Pomocou suchej handričky otrite ľubovoľné značky, ktoré za sebou robot na skle zanechal. Ak chcete robota WINBOT počas čistenia zastaviť, stlačte najprv raz tlačidlo ŠTART/PAUZA na pozastavenie robota WINBOT a potom PEVNE DRŽTE robota WINBOT, zatiaľ čo stlačíte a držíte toto tlačidlo dlhšie ako 5 sekúnd na odstránenie robota WINBOT.


Krok

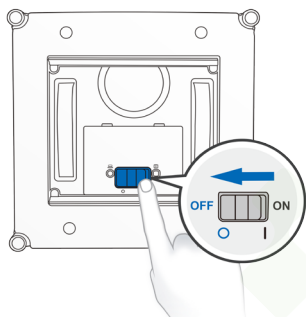

Krok

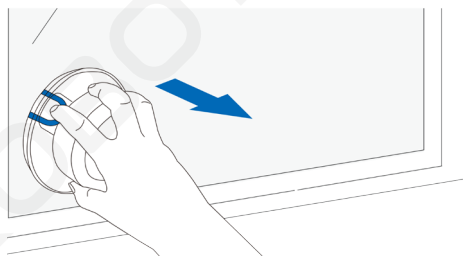


Krok

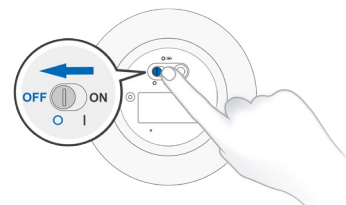

Poznámka: Ak má robot WINBOT problém a kontrolka stavu robota WINBOT svieti nepretržite ČERVENE, dá sa resetovať stlačením tlačidla RESET na diaľkovom ovládači. Pozrite si časť 6. Riešenie problémov, kde nájdete podrobnosti.

Pred čistením a údržbou na robotovi WINBOT VYPNITE robota WINBOT a odpojte ho zo sieťového adaptéra.

4.1 Čistiaca poduška

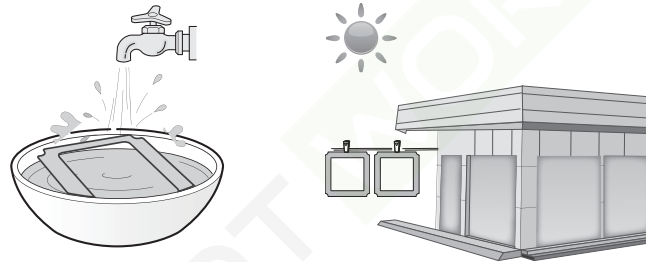

Poznámka:

Umyte pomocou jemného čistiaceho prostriedku.

NEPOUŽÍVAJTE na robotovi WINBOT mokrú čistiacu podušku, mohol by sa zošmyknúť z okna.


Pravidelné umývanie čistiacej podušky môže predĺžiť jej životnosť.

Ak sa čistiaca poduška opotrebuje alebo už nezapadá presne do oblasti so sponou, vymeňte ju za novú, aby ste pri čistení dosiahli optimálny výkon.


4. Údržba

4.2 Ventilátor, bočné kolieska, senzory na detekciu okraja a stierače


Ventilátor

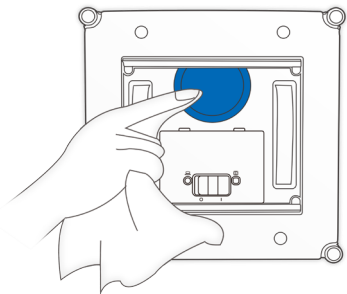


Senzory na detekciu okraja

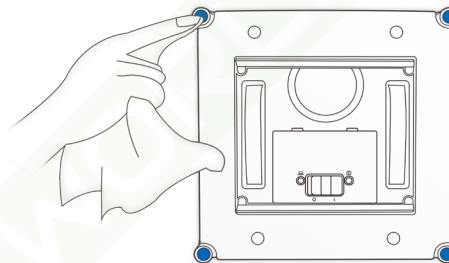

Bočné kolieska

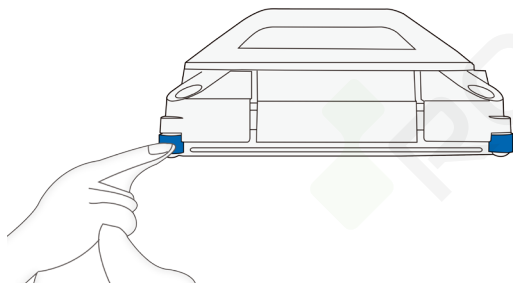


Stierače

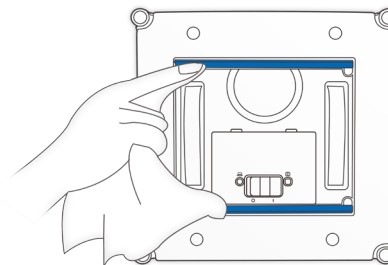


4.3 Hnacie behúne

1
Krok

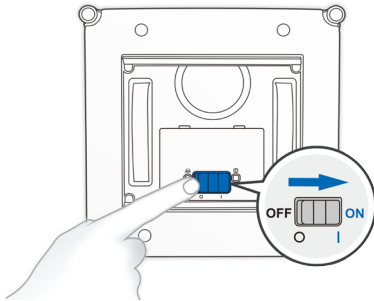


3
Krok

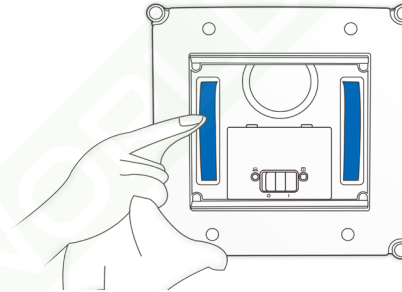

2
Krok

Skontrolujte hnacie behúne pomocou tlačidiel ovládania smeru na diaľkovom ovládači. Ak na hnacích behúňoch uvidíte špinu, zastavte ich.


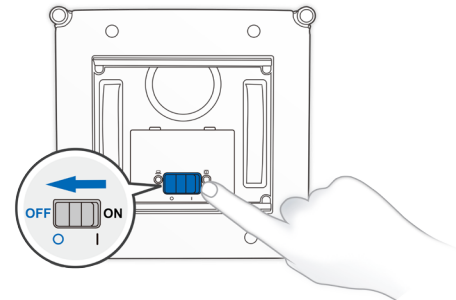


4. Údržba

4.4 Bezpečnostné zariadenie


Vyčistite bezpečnostné zariadenie

2

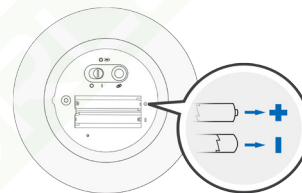
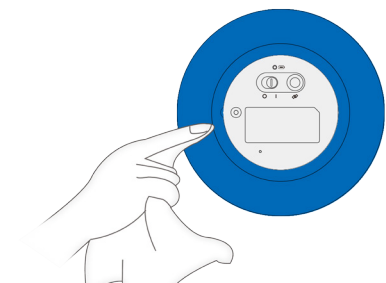


Vymeňte batérie v bezpečnostnom zariadení (v prípade potreby)

4

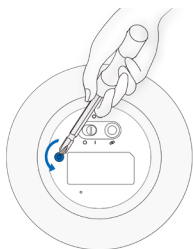

3

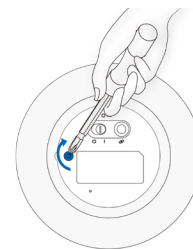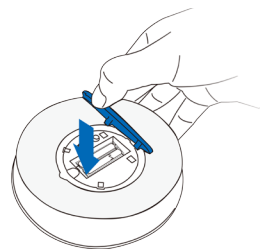

Poznámka: Ak robota nebudete dlhšiu dobu používať, odstráňte batériu bezpečnostného zariadenia. V prípade vytečenia batérie odstráňte batériu a zlikvidujte ju v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.

4.5 Pravidelná údržba

Aby robot WINBOT fungoval v špičkovom stave, vykonávajte údržbu a výmenu náhradných dielov s nasledujúcou frekvenciou.

| Diel robota | Frekvencia údržby | Frekvencia výmeny |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Čistiaca poduška | Po každom použití | Každých 40 umytí |
| Ventilátor | Po každom použití | / |
| Bočné kolieska | | |
| Senzory na detekciu okraja | | |
| Stierače | | |
| Hnacie behúne | | |

Poznámka: Spoločnosť ECOVACS vyrába rôzne náhradné diely a zostavy. Ak chcete získať viac informácií o náhradných dieloch, kontaktujte zákaznícky servis.

5. Kontrolka stavu a zvuky

Robot WINBOT pri výskyte problémov pípa. Keď začujete pípania, skontrolujte zoznam s kontrolkami stavu a zistite riešenia.

| | Indikátor | Stav | Opis | |
|--------------|---|----------------------------|---|--|
| Robot WINBOT | Kontrolka stavu robota WINBOT | Bliká MODRO | 1. Robot WINBOT sa nabíja. 2. Robot WINBOT sa už spároval s bezpečnostným zariadením a je pripravený na umiestnenie na sklo. | |
| | | Nepretržite svieti MODRO | 1. Robot WINBOT sa úspešne prísal ku sklu a je pripravený na čistenie. 2. Pripravuje sa bezpečnostné zariadenie. | |
| | | Bliká ČERVENÉ | Batéria robota je slabá. Nabite robota WINBOT podľa opisu v časti 3.2. | |
| | | Nepretržite svieti ČERVENÉ | Pozrite si časť 6. Riešenie problémov, kde nájdete podrobnosti. | |
| | Kontrolka stavu bezpečnostného zariadenia | Bliká ZELENE | Bezpečnostné zariadenie nie je pripravené na zatlačenie na sklo: 1. Konektor bezpečnostného zariadenia nie je vložený do robota WINBOT. 2. Bezpečnostné zariadenie nie je spárované s robotom WINBOT. 3. Bezpečnostné zariadenie nie je bezpečne a pevne priľnuté ku sklu. 4. Bezpečnostné zariadenie sa páruje s robotom WINBOT. | |
| | | Nepretržite svieti ZELENE | Bezpečnostné zariadenie pracuje normálne. Robot WINBOT môže začať pracovať. | |
| | | Bliká ČERVENÉ | Batéria bezpečnostného zariadenia je slabá. Vymeňte batériu podľa opisu v časti 4.4. | |
| | | Nepretržite svieti ČERVENÉ | Pozrite si časť 6. Riešenie problémov, kde nájdete podrobnosti. | |
| | Bezpečnostné zariadenie | Kontrolka batérie | Bliká ČERVENÉ | Batéria bezpečnostného zariadenia je slabá. Vymeňte batériu podľa opisu v časti 4.4. |
| | | | Nepretržite svieti ZELENE | Batéria bezpečnostného zariadenia je dostatočná. |

6. Riešenie problémov

| Č. | Porucha | Možné príčiny | Riešenia |
|----|--|--|---|
| 1 | Kontrolka stavu bezpečnostného zariadenia nepretržite svieti ČERVENE | Bezpečnostné zariadenie nie je spárované s robotom WINBOT (robot WINBOT sa dodáva zo závodu spárovaný so svojim bezpečnostným zariadením. Ak zrušíte spárovanie bezpečnostného zariadenia alebo ak ho vymeníte, môžete ho znovu spárovať). | Do prvých 5 sekúnd po zapnutí robota WINBOT stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA na robotovi WINBOT a súčasne stlačte tlačidlo párovania na bezpečnostnom zariadení. Párovanie sa dokončí, keď kontrolka stavu bezpečnostného zariadenia bliká ČERVENE a ZELENE a pípa. |
| | | Bezpečnostné zariadenie stráca svoju príľnavosť. | A. Zatlačte pevne bezpečnostné zariadenie, aby ste videli, či do 5 sekúnd kontrolka stavu bezpečnostného zariadenia svieti nepretržite ZELENOU farbou. B. Odoberte bezpečnostné zariadenie z okna a pomocou handričky na povrchovú úpravu ho dočista otrite, potom opakujte riešenie A. |
| | | Bezpečnostné zariadenie je v režime spánku. | Vypnite bezpečnostné zariadenie a potom ho znova zapnite. |
| | | Konektor bezpečnostného zariadenia nie je prepojený s portom bezpečnostného zariadenia na robotovi WINBOT. | Zasuňte konektor bezpečnostného zariadenia do portu podľa opisu v časti 3.2. |
| 2 | Kontrolka stavu robota WINBOT nepretržite svieti ČERVENE | Robot WINBOT sa presunul do problémovej oblasti a stráca podtlak. | Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo RESET a pomocou tlačidiel ovládania smeru nasmerujte robota WINBOT mimo problémovú oblasť (aspoň 10 cm/4"). Potom môžete buď stlačiť tlačidlo ŠTART/PAUZA na obnovu čistenia v režime automatického čistenia, alebo použiť tlačidlá ovládania smeru na ručné čistenie oblasti. |
| | | Senzory na detekciu okraja sú špinavé. | Otrite senzory na detekciu okraja podľa opisu v časti 4.2. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis. |

6. Riešenie problémov

| Č. | Porucha | Možné príčiny | Riešenia |
|----|---|--|--|
| 3 | Ventilátor robota nefunguje po tom, ako sa bezpečnostné zariadenie pripojilo k robotovi WINBOT a priľnulo k oknu. | Porucha bezpečnostného zariadenia | Skontrolujte kontrolku stavu bezpečnostného zariadenia na robotovi WINBOT a pozrite si časť 5 ohľadom podrobností. |
| | | Robot WINBOT je v režime spánku | Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA na robotovi WINBOT na jeho prebudenie. |
| 4 | Robot WINBOT sa nedá ovládať pomocou diaľkového ovládača. | Keď robot WINBOT čistí, na diaľkovom ovládači funguje iba tlačidlo ŠTART/PAUZA. | Pozastavte robota WINBOT stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA na robotovi alebo diaľkovom ovládači. Ostatné tlačidlá na diaľkovom ovládači budú fungovať, keď je robot WINBOT pozastavený. |
| | | Diaľkový ovládač nie je spárovaný s robotom WINBOT (robot WINBOT sa dodáva zo závodu spárovaný so svojím diaľkovým ovládačom. Ak zrušíte spárovanie diaľkového ovládača alebo ak ho vymeníte, môžete ho znovu spárovať). | Do prvých 5 sekúnd po zapnutí robota WINBOT stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA na robotovi WINBOT a súčasne stlačte tlačidlo párovania na diaľkovom ovládači. Keď tlačidlo ŠTART/PAUZA zabliká ČERVENOU a MODROU farbou, párovanie je dokončené. |
| | | Kontrolka stavu robota WINBOT nepretržite svieti ČERVENE. | Stlačte a podržte tlačidlo RESET na diaľkovom ovládači na inicializáciu robota WINBOT, potom diaľkový ovládač bude fungovať. |
| | | V diaľkovom ovládači nie sú vložené batérie alebo ich treba vymeniť. | Vložte alebo vymeňte batérie v diaľkovom ovládači. |

6. Riešenie problémov

| Č. | Porucha | Možné príčiny | Riešenia |
|----|---|---|---|
| 5 | Po umiestnení robota na sklo bliká kontrolka stavu robota WINBOT MODROU farbou. | Čistiaca poduška je nesprávne pripojená a prekryva ventilátor alebo senzory na detekciu okraja. | Odstráňte čistiacu podušku a znovu ju pripojte, aby ste sa uistili, že je umiestnená presne v oblasti uchytenia sponou a neprekryva ventilátor ani senzory na detekciu okraja. |
| | | Porucha senzora na detekciu okraja. | A. Odstráňte čistiacu podušku a znovu ju pripojte, aby ste sa uistili, že neprekryva ani neovplyvňuje senzory na detekciu okraja. B. Očistite senzory na detekciu okraja podľa opisu v časti 4.2. C. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis. |
| | | Porucha ventilátora. | A. Očistite ventilátor podľa opisu v časti 4.2. B. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis. |
| | | Sklo je príliš špinavé na to, aby sa robot WINBOT správne prisal. | Pred použitím a umiestnením robota WINBOT na okno vyčistite malú oblasť na skle alebo okno pri prvom čistení ručne a robota WINBOT použite potom na pravidelné čistenie. * Robot WINBOT je určený na čistenie bežných okien. Produkt nie je určený na veľkú záťaž ani prvé čistenie pri veľkom znečistení okna. |

6. Riešenie problémov

| Č. | Porucha | Možné príčiny | Riešenia |
|----|---|---|--|
| 6 | Robot WINBOT sa počas čistenia pohybuje v nepravidelnom vzorci. | Na okne je príliš veľa špiny a nečistôt. | <p>A. Vymeňte čistiacu podušku a reštartujte cyklus čistenia.</p> <p>B. Očistite hnacie behúne podľa opisu v časti 4.3.</p> <p>C. Nastriekajte na čistiacu podušku viac čistiaceho roztoku.</p> <p>D. Stláčaním tlačidiel ovládania smeru na diaľkovom ovládači ručne ovládajte čistenie.</p> <p>*Robot WINBOT je určený na čistenie bežných okien. Produkt NIE JE určený na veľkú záťaž ani prvé čistenie.</p> |
| 7 | Robot WINBOT uviazol a nemôže sa pohnúť, nedá sa ovládať diaľkovým ovládačom, ani resetovať stlačením tlačidla RESET. | Nedostatočný podtlak alebo anomália v signáli senzora na detekciu okraja. | <p>Stlačte raz tlačidlo RESET na diaľkovom ovládači a potom ho stlačte a podržte, kým kontrolka stavu robota WINBOT nesvieti nepretržite MODROU farbou a kontrolka stavu bezpečnostného zariadenia nesvieti nepretržite ZELENE na prepnutie robota WINBOT do režimu ručného ovládania.</p> <p>V režime ručného ovládania sa aktivujú tlačidlá ovládania smeru na diaľkovom ovládači. Pomocou tlačidiel ovládania smeru presuňte robota WINBOT do polohy preč od okrajov tak, aby ste naňho mohli bezpečne dočiahnuť. Odstráňte robota WINBOT z okna a vypnite ho. Opäť ho zapnite na reštartovanie.</p> <p>*Keď používate režim ručného ovládania, nenechávajte robota WINBOT bez dozoru príhnutého ku sklu.</p> <p>Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.</p> |
| 8 | Robot WINBOT sa nenabíja po správnom pripojení sieťového adaptéra. | Vypínač robota WINBOT nie je v polohe ON (ZAP.). | Dajte spodný vypínač robota do polohy ON (ZAP.) a uistite sa, že kontrolka stavu robota WINBOT bliká MODROU farbou. |

EU-Declaration of conformity

Document number:0029

Manufacturer: Ecovacs Robotics Co., Ltd.

Address:No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.

Product designation: Window cleaner
Brand: 
Model: WA30
Specification: Electrical appliances for household and similar purposes

EC Regulations or Directives:

| | |
|------------|------------------------|
| RED | Directive 2014/53/EU |
| RoHS | Directive 2011/65/EU |
| WEE | Directive 2002/96/EC |
| REACH | Directive 1907/2006/EC |
| Eco-design | Directive 2009/125/EC |

Standards the product is in conformity with:

EN 60335-2-54:2008 + A11:2012 + A1:2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62233:2008

IEC 61558-1:2005+A1:2009

IEC 61558-2-16:2009+A1:2013

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 300 440 V2.1.1

Draft EN300440 V2.2.0


Draft EN 301 489-1 V2.2.0

Final draft EN 301 489-3 V2.1.1

EN 62479:2010

IEC62321:2008

EN 50564: 2011

Signature: 

General Manager: Zhuang Jianhua

Date: 2018-03-20

WORLD

Ecovacs Robotics Co., Ltd.

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,
Jiangsu Province, Čína

WA30-EU01-IM2018R00

www.robotworld.sk